PROGETTO ESECUTIVO

Rev. :00 - Settembre 2024

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI S.VITO AL T. PROVINCIA DI PORDENONE

Consolidamento ponti diversi su viabilità comunale

CUP: H48E23000010004 CIG: Z023CEF640

STATO DI FATTO - AMBITO D'INTERVENTO N.2: via S.Sabina


- Localizzazione ambito d'intervento: vista zenitale
- Localizzazione ambito d'intervento: estratto CTR scala 1:1000
- Rilievo: schizzi e appunti quaderno di campagna
- Documentazione fotografica
- Planimetria generale scala 1:100
- Prospetto 1-1 e vista prospettica a monte scala 1:100
- Sezioni A - A e B - B scala 1:100

2


PROGETTISTA: Architetto Luca MIAN
via G.A. Lozino, 15 - 33100 Udine
email: luca.mian@alice.it - cell. 3335626406






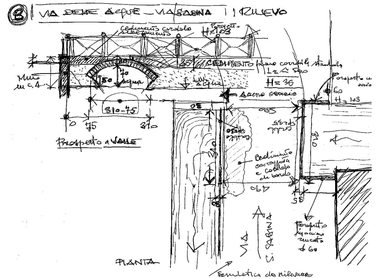

RILIEVO: schizzi ed appunti dal quaderno di campagna

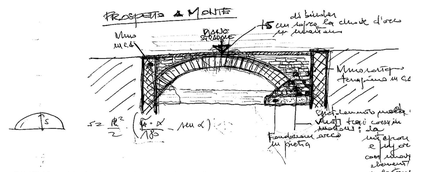

RILIEVO: schizzi ed appunti dal quaderno di campagna

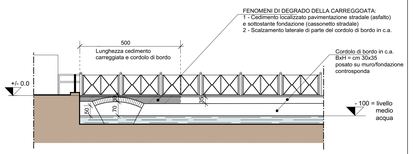

PROSPETTO 1-1 SCALA 1/100





LOCALIZZAZIONE AMBITO D'INTERVENTO N.2: via S. Sabina - VISTA ZENITALE






RIPRESE FOTOGRAFICHE N.1-2-4: immagine della parziale chiusura della carreggiata localizzata in corrispondenza del locale cedimento della pavimentazione stradale disposta per motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità

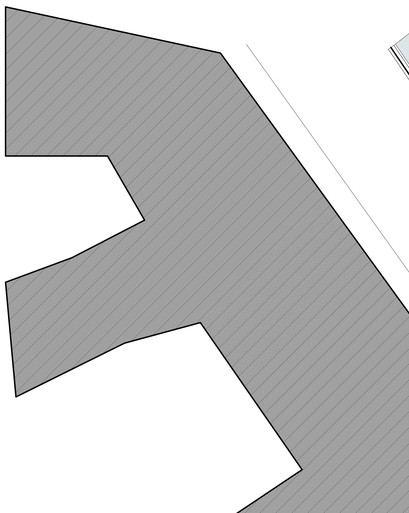

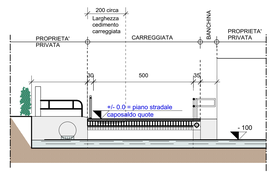

SEZIONE A - A SCALA 1/100

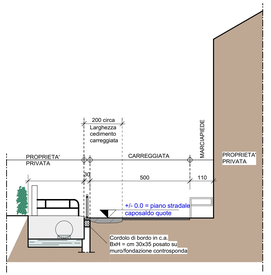


SEZIONE B - B SCALA 1/100






LOCALIZZAZIONE AMBITO D'INTERVENTO N.2: via S.Sabina

ESTRATTO CTR SCALA 1/1000

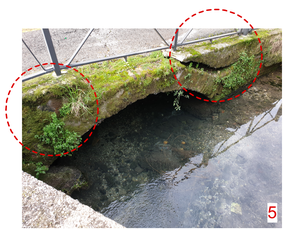



RIPRESE FOTOGRAFICHE N.5-6-7: immagine della parte estradossale del ponte con primo piano sui fenomeni di ammaloramento - degrado locale della carreggiata visibili nelle fessurazioni e nel cedimento della pavimentazione stradale in corrispondenza della chiave dell'arco e nello scalzamento del cordolo di bordo in cls

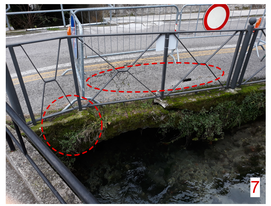




RIPRESE FOTOGRAFICHE N.8-9: immagini del prospetto a monte del ponte con primo piano sui fenomeni di ammaloramento - degrado locale del paramento murario in laterizio, visibili nella scomparsa della malta di allettamento tra le fughe dei mattoni e nella presenza di elementi in laterizio smossi o deteriorati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:
rilievo fotografico con indicazione e descrizione dei fenomeni di degrado

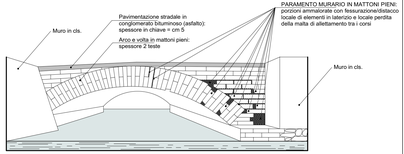

VISTA PROSPETTICA A MONTE DEL PONTE: degrado locale del paramento murario in laterizio pieno

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - LEGENDA

- N° — Punti di ripresa fotografica

1 - LIMITI

- Recinzioni delle proprietà private
- Edifici contermini
- P long / P trasv — Pendenze longitudinale e trasversale della sede stradale

2 - QUOTE

- +/- 0.0: — Quota altimetrica caposaldo individuata sul vertice alto (lato Est) del ponte, espressa in centimetri
- QUOTA — Quote planimetriche di rilievo espresse in centimetri

3 - RETI TECNICHE (sottoservizi)

- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA : dorsale con punti luce su pali

4 - ELEMENTI NATURALI

- Corsi d'acqua



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1/100